

2 - سير الجهاز

2-1 - سير النظام :

الشكل اعلاه منصب آلي لصبغة الصحن الهوائية. يسمح بإنجاز طبقتي طلاء على الوجه الخارجي للصحن

الهوائي ويتكون من :


- \* ضاغط الهواء يتم تشغيله و إيقافه آليا بدلالة قيمة الضغط في البرميل. و هو مجهز بملمس ضاغط يسمح بتحديد الضغط بين 6 و 8 بار.
- \* خزان يحتوي على الطلاء
- \* محرك- مضخة لملء الخزان.
- \* كهرو صمام للتحكم في الهواء المضغوط
- \* محرك كهربائي Mt<sub>1</sub> له إتجاهي دوران مجهز بمخفض سرعة يضمن الانتقال الشاقولي للمسدس.
- \* محرك كهربائي Mt<sub>2</sub> له إتجاهي دوران يضمن الانتقال الأفقي للمسدس.
- \* محرك كهربائي Mt<sub>3</sub> يضمن دوران الصينية التي توضع عليها الصحن الهوائية. هذا المحرك مجهز بمخفض نو عجلة و برغي بلانهاية.
- \* عدد طبقات الطلاء يتم الكشف عنه بواسطة أسطوانة تشفير. هذه الأسطوانة مرتبطة بعدد ، و الذي يشير عند مخرجه اشارة N=1 عند إنجاز طبقتي طلاء.

2-2 - سير مخفض السرعة للانتقال الشاقولي للمسدس


عند تغذية المحرك تنقل الحركة الدورانية الى العمود 8 بواسطة المتسنيات الاسطوانية ذات الاسنان القائمة ثم نحصل على الحركة الانتقالية لحامل المسدس بواسطة نظام تحويل الحركة .

2-3 - المعطيات التقنية : سرعة دوران المحرك Nm=1500tr/min

A-A

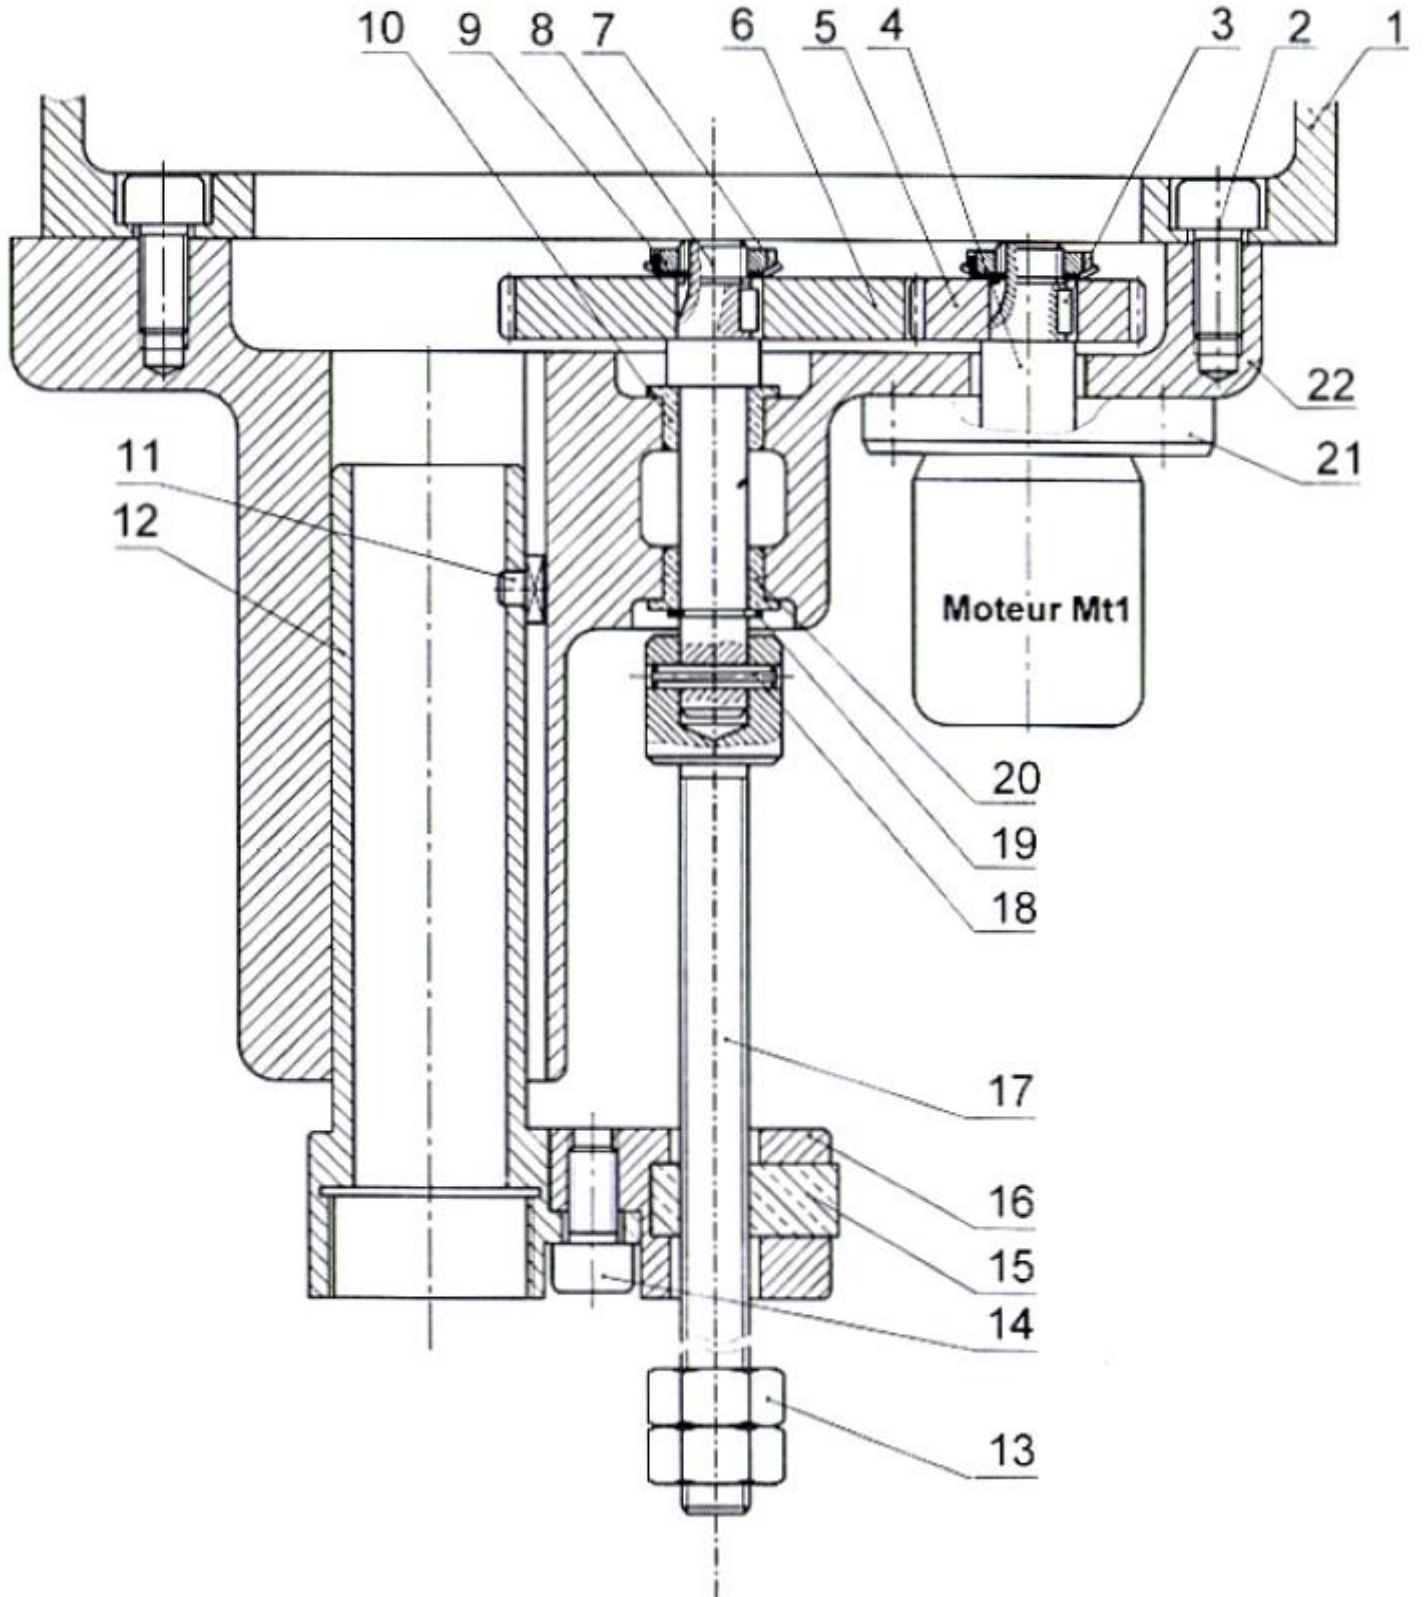

المقياس : 1:1

 

مجموعة محرك مخفض


اللغة

Ar

00


## ملف الموارد

### حلقة مبره للعمود

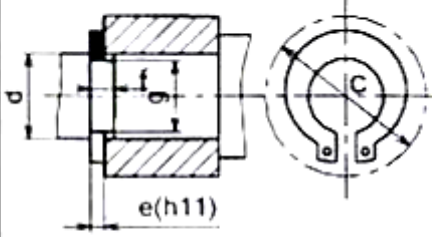


d	e	c	f	g
17	1	25.6	1.1	16.2
20	1.2	29	1.3	19
22	1.2	31.4	1.3	21
25	1.2	34.8	1.3	23.9

### حلقة مبره للحواف

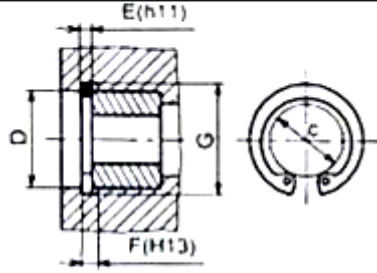

D	E	C	F	G
32	1.2	20.2	1.3	33.7
35	1.5	23.2	1.6	37
40	1.75	27.4	1.85	42.5
45	1.75	31.6	1.85	47.5

### فاصل كمامه ذو شفة طراز IE

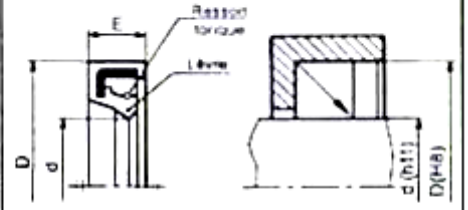

d	D	E
17	35	7
20	40	7
22	40	7
25	42	7

		ركاب	1	16
		صامولة	1	15
		CHC برغي أسطواني	2	14
		H صامولة	2	13
		منزلة	1	12
		خابور	1	11
	CuSn9Pb	وسادة	1	10
		صامولة محززة	2	9
		محور	1	8
		حلقة كبح	2	7
	X5CrNi19-11	عجلة مسننة	1	6
	X5CrNi19-11	ترس	1	5
		عمود محرك	1	4
		خابور	2	3
		CHC برغي أسطواني	4	2
	EN-GJL200	حامل	1	1

الملاحظات

المادة

التعيينات

العدد

الرقم

المقياس : 1:1

اللغة


Ar

مجموعة محرك مخفض


00

## 1 - التحليل الوظيفي

1.1 - أكمل تحليل الوظيفة الاجمالية للنظام (0.5 ن)

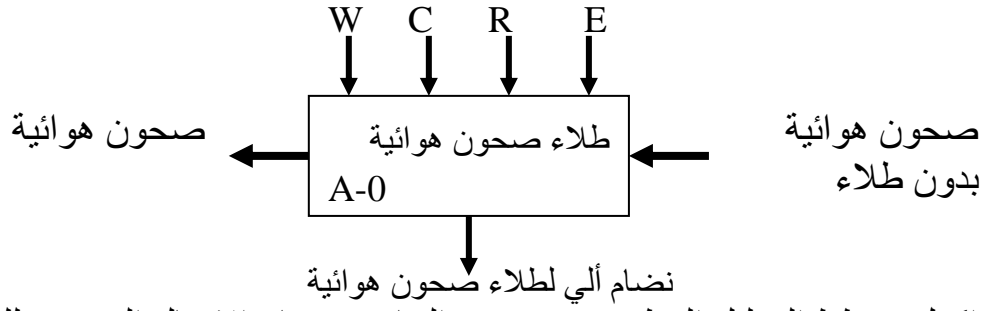


1.2 - اكمل مخطط التحليل الوظيفي FAST الخاص بجهاز الانتقال العمودي للمسند (1 ن)

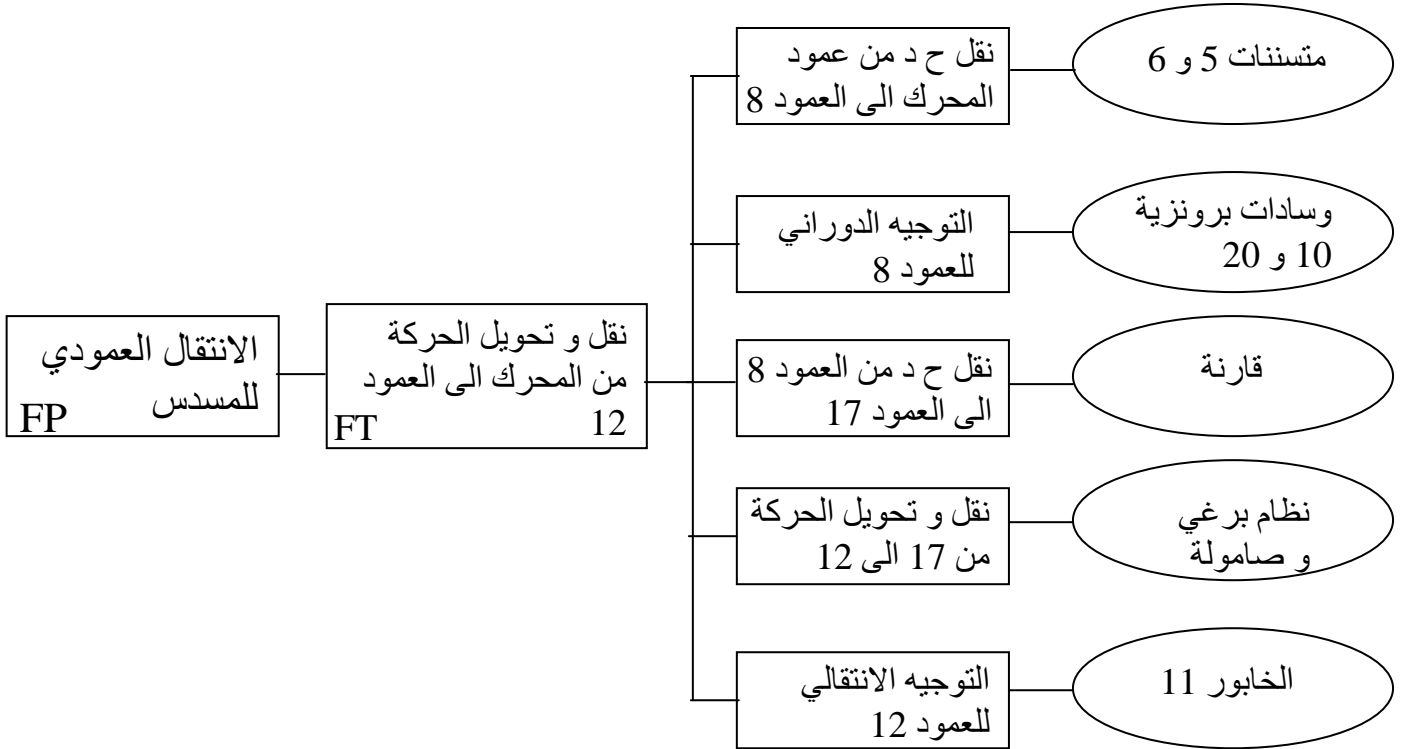

1.3 - أتمم جدول الوصلات الحركية (0.5 ن)

الحل التكنولوجي	الرمز	إسم الوصلة	القطع
CHC براغي		اندماجية	22/1
وسادات برونزية		متمحورة	8/22
اصبع 18		اندماجية	8/17

1.4 - أكمل الرسم التخطيطي الحركي لمجموعة محرك مخفض (0.5 ن)

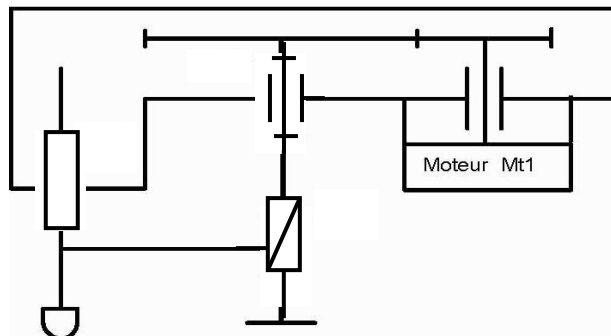

1. 5 - ما هو دور القطعة (13) (0.5 ن)

مصد تحديد مشوار الانتقال العمودي للمسدس

1. 6 - التوافق بين 10 و 22 هو Ø16 H7p6 (0.5 ن)

$$\text{Ø16 p6} = \text{Ø16}^{+18} \quad \text{و} \quad \text{Ø16 H7} = \text{Ø16}^0$$

أحسب هذا التوافق واستنتج نوعه


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{س أقصى} = \text{اقصى جوف} - \text{ادنى عمود} = 0 = 16.018 - 16.018 \\ \text{س ادنى} = \text{أدنى جوف} - \text{أقصى عمود} = 16 - 16.029 = -0.029 \text{ مم} \end{array} \right. \leftarrow \text{توافق بشد}$$

1. 7 - اشرح تعيين المواد التالية (0.5 ن)

CuSn9Pb : نحاس معدن قاعدي + 9% من القصدير + قليل من الرصاص

EN-GJL200 : حديد زهر ذو غرافيت رقائقي . 200 : قيمة المقاومة القصوى للكسر بالشد ن / مم<sup>2</sup>

1. 8 - أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة ببعده الشرط a (0.5 ن)

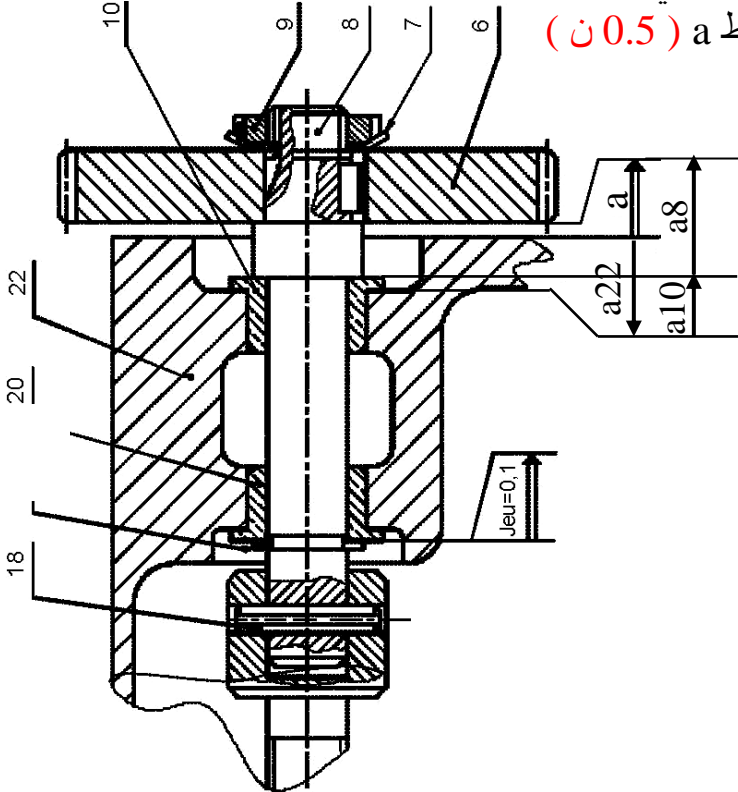

1. 9 - تنتقل الحركة الدورانية من عمود المحرك الى العمود 8 بواسطة متسنيات اسطوانية ذات

أسنان قائمة 5 و 6 . أتمم الجدول التالي: (1 ن)

r	a	h	df	da	d	Z	m	
1/2	37.5	2.25	22.5	27	25	25	1	5
			47.5	52	50	50	1	6

1. 10 - أحسب سرعة دوران البرغي 17 (0.5 ن)

$$N_{17} = N_6 = r \cdot N_5 = r \cdot N_m = 0.5 \cdot 1500 = 750 \text{ tr/min}$$

1. 11 - البرغي 17 ذو لولب واحد وخطوة p= 2 mm أحسب السرعة الخطية لأنتقال المسدس (0.5 ن)

$$V_{12} = N_{17} \cdot P = 750 \cdot 2 = 1500 \text{ mm / min} = 0.025 \text{ m/s}$$

1. 12 - بأي طريقة نحصل على خام الهيكل 22 (0.5 ن) ؟ بواسطة القوالب الرملية

13. 1 - مقاومة المواد

عمود المحرك 4 يدور بسرعة 1500 tr/min و ينقل استطاعة مقدارها 3.2 كواط ومعرض للالتواء البسيط علما انه مصنوع من فولاذ مقاومته الحديدية للمرونة بالانزلاق  $Reg = 240$  ن / مم<sup>2</sup> معامل الامن  $s = 4$  و قطر العمود  $d = 14$  مم

- احسب العزم المنقول من طرف العمود (0.5 ن)

$$P = C \cdot \omega \quad C = P / \omega$$

$$\omega = \pi N / 30 = 3.14 \cdot 1500 / 30 = 157 \text{ rd/s}$$

$$C = 3200 / 157 = 20.38 \text{ N.m}$$

- احسب الاجهاد المماسي الأقصى للعمود (0.5 ن)

$$\tau_{\max} = Mt_{\max} / (I_0/v)$$

$$I_0/v = (\pi d^4 / 32) / d/2 = \pi d^3 / 16 = 3.14 \cdot (14)^3 / 16 = 538.41 \text{ mm}^3$$

$$\tau_{\max} = 20.38 \cdot 10^3 / 538.41 = 37.85 \text{ N/mm}^2$$

- تأكد من مقاومة العمود (0.5 ن)

$$\tau_{\max} \leq R_{pg} \quad \text{شرط المقاومة}$$

$$R_{pg} = Reg / s = 240 / 4 = 60 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_{\max} = 37.85 < 60 \quad \text{اذن العمود يقاوم في كل امن}$$

- احسب الزاوية الوحديية للتشوه علما ان معامل المرونة العرضية  $G = 8 \cdot 10^4$  ن / مم<sup>2</sup> (0.5 ن)

$$\theta = Mt / G \cdot I_0$$

$$I_0 = \pi \cdot d^4 / 32 = 3.14 \cdot (14)^4 / 32 = 3769.57 \text{ mm}^4$$

$$\theta = 20.38 \cdot 10^3 / 8 \cdot 10^4 \cdot 3769.57 = 0.67 \cdot 10^{-4} \text{ rd/mm}$$

1.2 - دراسة بيانية (2 ن)


بهدف تقليل أثار الإحتكاك على المحور (8) و رفع مردود الجهاز، الصانع إقترح تغيير الوسادات 10 و 20 بمدحرتين ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري من نوع BC (R1 و R2).

✓ اكمل تركيب المدحرتين R1 و R2


✓ ضمان كتامة المدحرتين

✓ تكملة الوصلة الاندماجية للعجلة 6

✓ ضع التوافقات على الرسم

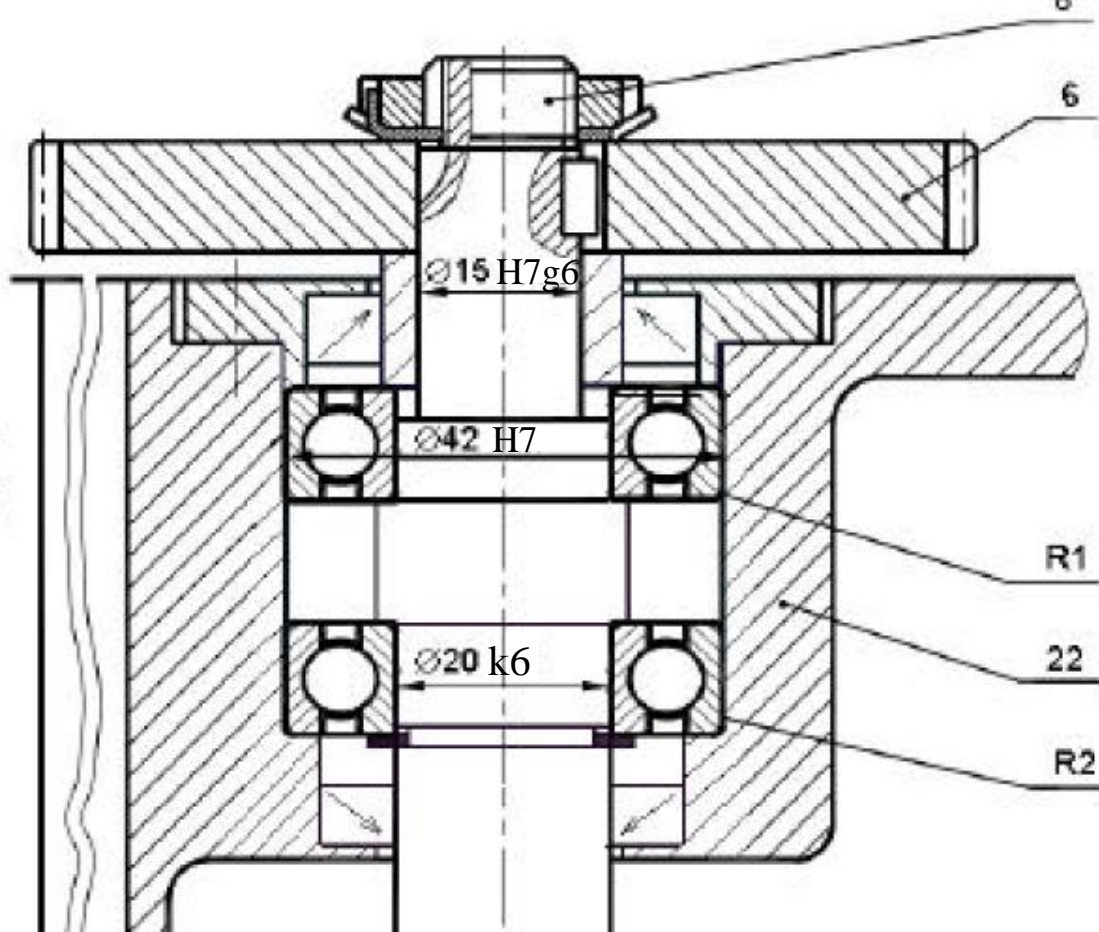



2.2. اكمل الرسم التعريفي للعمود 8 (1 ن)

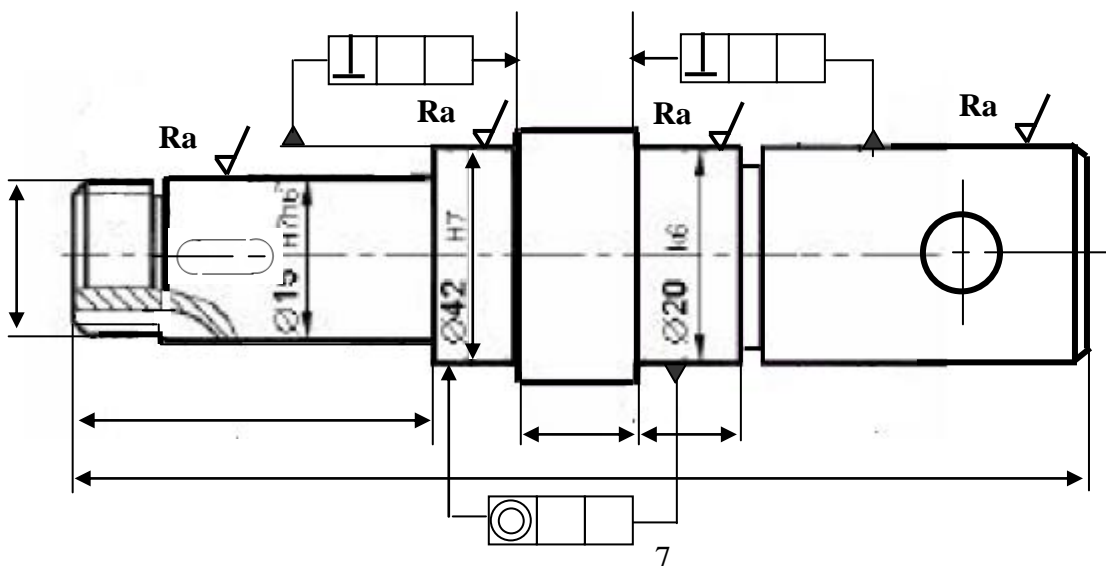

Ra3.2/

الخشونة العامة

- نقتراح تشغيل الركاب 16 طبقا للرسم التعريفي الموالي
- السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة
- الخام من القولية
- المادة GE265
- سلسلة تصنيع صغيرة

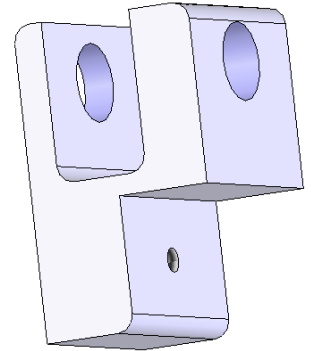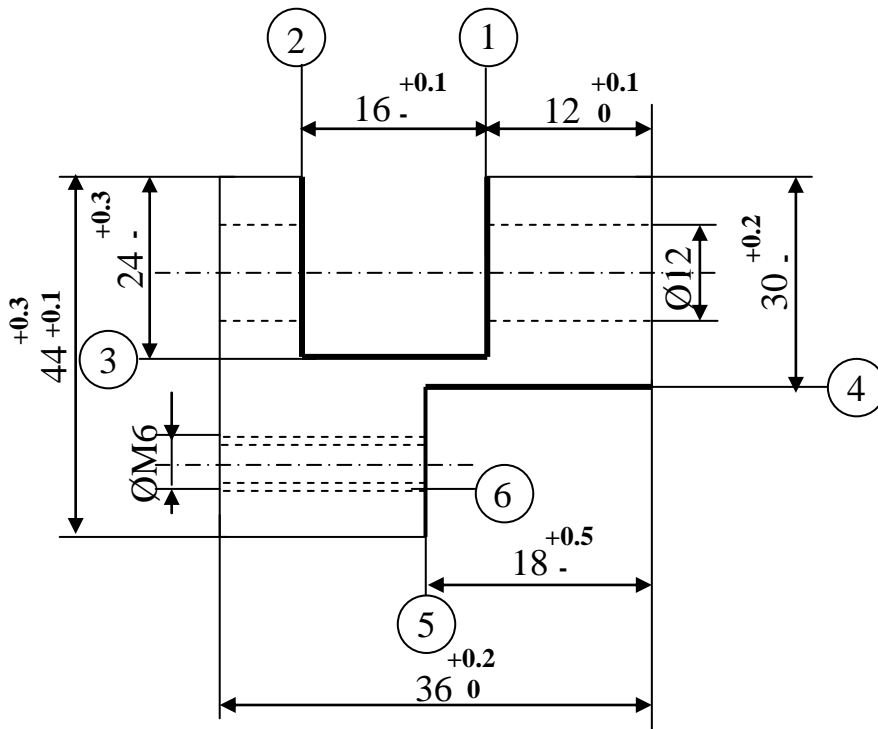

أ- تكنولوجيا طرق الصنع

3. 1 - أكمل الجدول التمهيدي لتحليل الصنع (0.5 ن)

المرحلة	العمليات	الرقم
	مراقبة الخام	100
تفريز	تشغيل السطوح 1 . 2 . 3	200
تفريز	تشغيل السطوح 4 . 5 . 6	300
تنقيب	تنقيب + لولبة داخلية 6	400
	المراقبة النهائية	500

3. 2 - اختر الألة المناسبة (0.5 ن)

TCN	TV	FH	FV	PMB
			X	


3. 3 - أذكر قائمة ادوات القطع المناسبة لتشغيل السطوح 1 . 2 . 3 . 4 . 5 و 6 (0.5 ن)

- أداة تفريز ذات مقطعين 2T
- مثقب مركزة + مثقب Ø5.5 مم
- ذكور لولبة M6



## الأليات

عوض المحركين Mt1 و Mt2 المتحكمين في الانتقال العمودي و الافقي للمسدس على التوالي بنظام ألي هوائي متكون من الدافعتين A و B

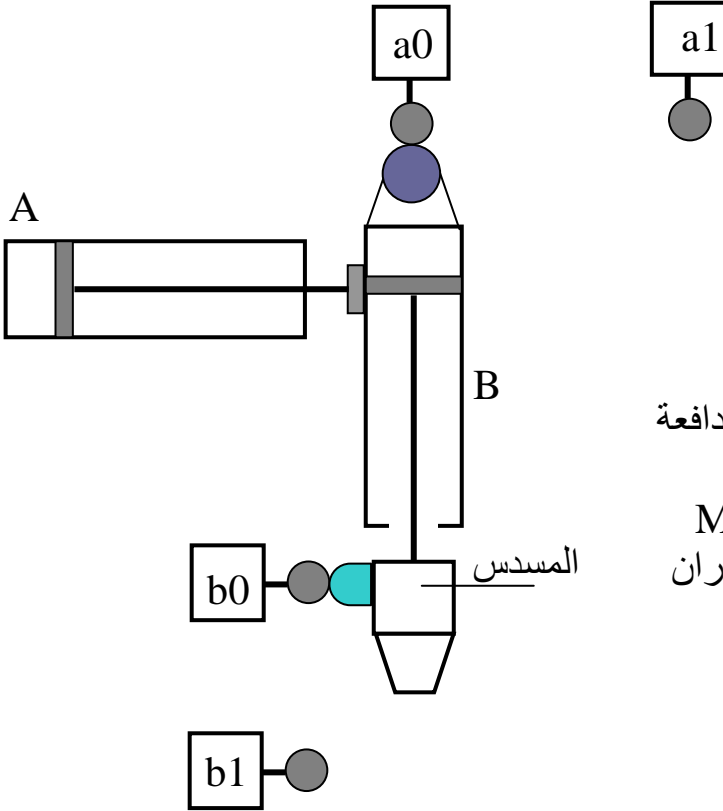


### سير النظام

- عند الضغط على زر انطلاق الدورة تخرج ساق الدافعة B لتتنزّل المسدس نحو الصحن
- بالضغط على الملتقط b1 يشغل محرك المضخة M لتزويد المسدس بالطلاء , يشغل المحرك Mt3 لدوران الصحن و تخرج ساق الدافعة A .
- بالضغط على a1 تدخل ساق الدافعة A .
- بالضغط مجدداً على a0 تدخل ساق الدافعة B يوقف المحركين M و Mt3

1 - انجز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات Grafcet 2

(2 ن)

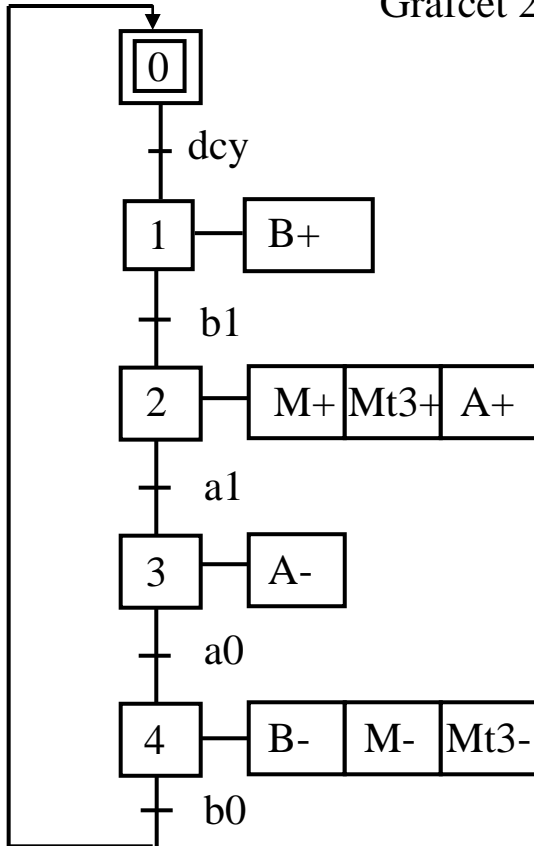

2 - استخراج المعادلات الخاصة بالمخارج التالية (0.5 ن)

$$\begin{aligned}
 A+ &= b1 \\
 A- &= a1 \\
 B+ &= dcy . b0 \\
 B- &= a0
 \end{aligned}$$